

Logboek Website

# Brand- en rookwerende werkzaamheden




07-05-2024  
Innofire - Amber Dijkstra

## Rondes

Ronde: Brand- en rookwerende werkzaamheden	
Gemaakt op	01-05-2024
Gemaakt door	Innofire - Amber Dijkstra

# Formulieren/snags

Tekening website.pdf - Pagina 1

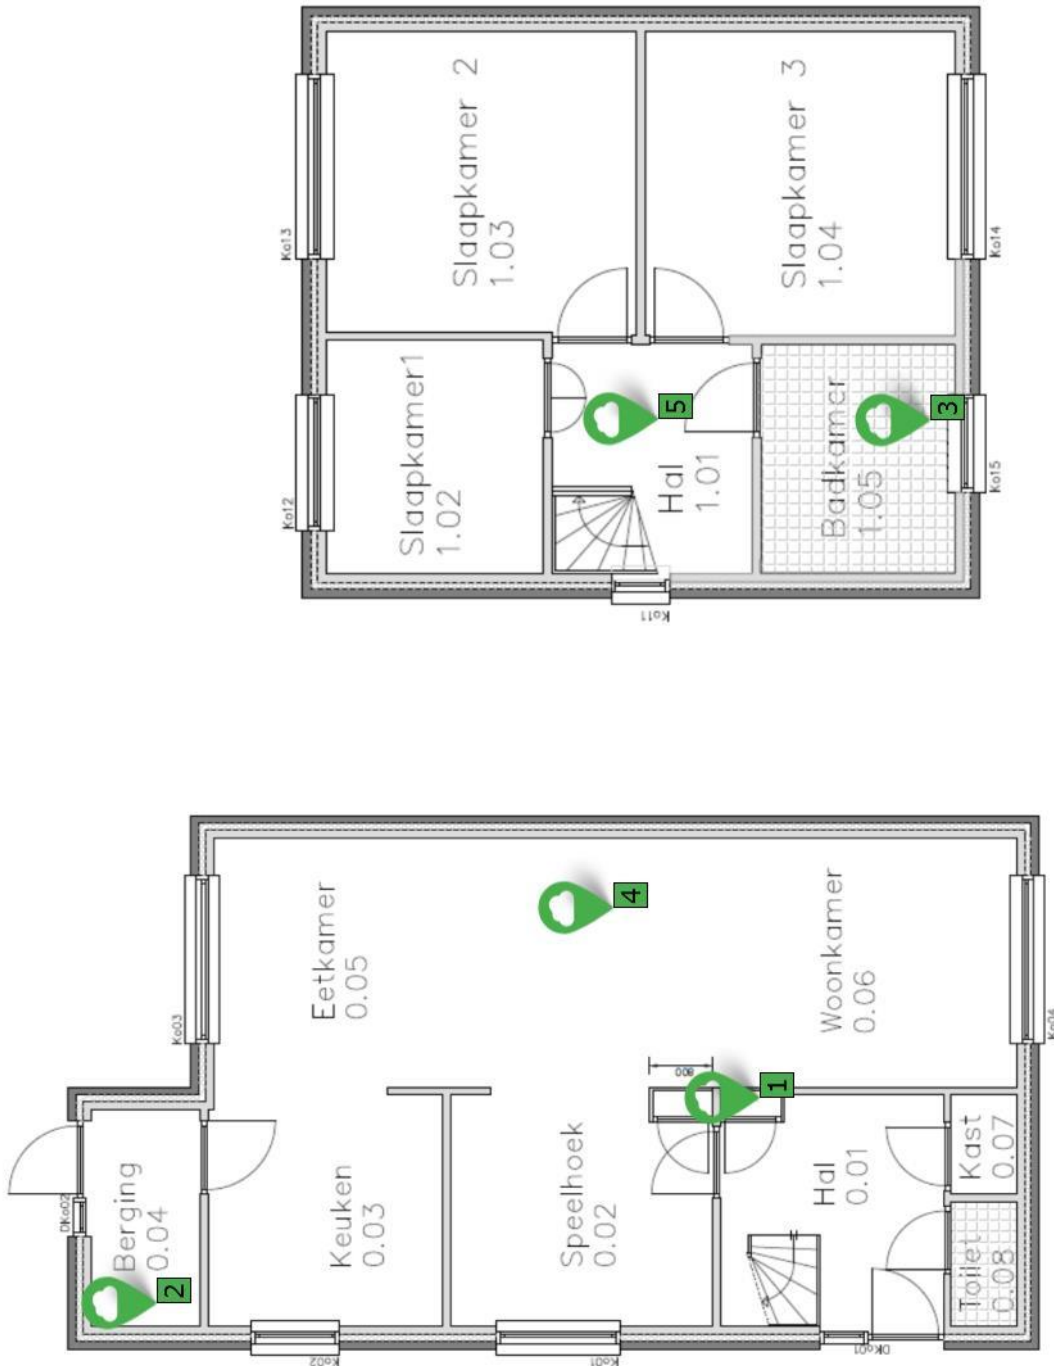


Formulieren/snags op tekening

Groep	Formulieren/snags
Niet gegroepeerde formulieren/snags	1, 2, 3, 4, 5

<p>1</p> 	
<b>Huisnummer/locatie</b>	Meterkast
<b>Bereikbaarheid</b>	Makkelijk
<b>Brandwerendheid</b>	30 minuten
<b>Zijdes</b>	Eenzijdig
<b>Omschrijving gebrek</b>	De meterkast is niet brandwerend afgewerkt.
<b>Status</b>	Gebrek verholpen
<b>Datum applicatie</b>	01-05-2024
<b>Toegepaste maatregelen</b>	Diverse leidingen voorzien van brandwerende kit en coating
 	


2

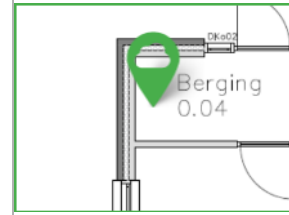

<b>Huisnummer/locatie</b>	Berging
<b>Bereikbaarheid</b>	Makkelijk
<b>Brandwerendheid</b>	30 minuten
<b>Zijdes</b>	Eenzijdig
<b>Omschrijving gebrek</b>	Ventilatie box had geen vlinderklep en was niet brandwerend afgewerkt.
<b>Status</b>	Gebrek verholpen
<b>Datum applicatie</b>	01-05-2024
<b>Toegepaste maatregelen</b>	Vlinderklep geplaatst en deze leiding afgewerkt met steenwol, kit en coating.




3

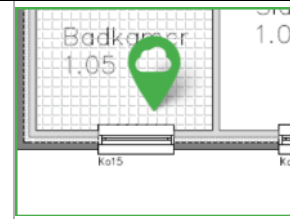

<b>Huisnummer/locatie</b>	Toilet
<b>Bereikbaarheid</b>	Makkelijk
<b>Brandwerendheid</b>	30 minuten
<b>Zijdes</b>	Eenzijdig
<b>Omschrijving gebrek</b>	PVC leiding bevat geen brandwerend manchet, waterleiding is niet brandwerend afgewerkt.
<b>Status</b>	Gebrek verholpen
<b>Datum applicatie</b>	01-05-2024
<b>Toegepaste maatregelen</b>	Brandwerend knelmanchet FC6-110mm geplaatst waarna afgedekt met een hygiënekap. Waterleiding van de wastafel is afgewerkt met brandwerende kit en coating.



4

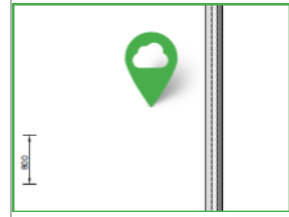

<b>Huisnummer/locatie</b>	Gehele woning
<b>Bereikbaarheid</b>	Makkelijk
<b>Brandwerendheid</b>	30 minuten
<b>Zijdes</b>	Eenzijdig
<b>Omschrijving gebrek</b>	Diverse leidingen niet brandwerend afgewerkt
<b>Status</b>	Gebrek verholpen
<b>Datum applicatie</b>	01-05-2024
<b>Toegepaste maatregelen</b>	Diverse leiding zijn afgewerkt met brandwerende kit en coating.



<p><b>5</b></p> 	
<p><b>Huisnummer/locatie</b></p>	<p>Hal</p>
<p><b>Bereikbaarheid</b></p>	<p>Makkelijk</p>
<p><b>Omschrijving gebrek</b></p>	<p>Missende rookmelder</p>
<p><b>Status</b></p>	<p>Gebrek verholpen</p>
<p><b>Datum applicatie</b></p>	<p>01-05-2024</p>
<p><b>Toegepaste maatregelen</b></p>	<p>Nieuwe rookmelder geïnstalleerd</p>
	